

OPNAMEPUNTEN

Projectnaam	Verbeterplan Stationstunnel
Projectnummer	1501
Datum	5 april 2019
Kenmerk	1501-20190405-(Opnamepunten)

Onderdeel	Opleverpunt
------------------	--------------------

TERREINVERHARDINGEN

Stroken & keerwanden (Opsluit)banden	Keerwand oostzijde loopt niet geleidelijk weg achter opsluitband. Banden sluiten plaatselijk niet goed aan.
---	--

ENTREEGEBIEDEN

Lichtmasten	Coating glanzend i.p.v. sablé. Geen spots voorzien t.b.v. beelden en façades.
Balustrades	Controleren of deze wel van sablé coating worden voorzien.

TRAP NOORD-WESTZIJDE

Bordes	Verspringende markeringen. Prefab delen bordes verkeerd om geplaatst.
--------	---

TRAP ZUID-WESTZIJDE

Bloktreden	Markeringen plaatselijk gespiegeld.
Bordes	Plaatselijke kleurverschillen als gevolg van reparaties.
Fietsgoot	In het werk verlengd. Goot sluit ter plaatse van ING niet aan op de wand.
Keerwanden	Slechte oppervlaktekwaliteit. Verkeerde kleur.
Sleuvenwand	Slechte oppervlaktekwaliteit. Schilderwerk slordig. Brede kitnaad in afwijkende kleur.
Sleuven inwendig	Bovenzijde gewijzigde sleuven niet naar beide zijden afgeschuind.
Wand ING	Stukadoorwerk niet vlak.
Installatie kastjes	Posities ongelukkig. Niet in kleur. Waarom twee?

TRAPPEN OOSTZIJDE

Wanden	Stukadoorwerk niet vlak en niet doorgezet tot onder maaiveld. Schilderwerk slordig. Dilataties niet afgewerkt.
Afdekbanden	Voegwerk zit plaatselijk los of ontbreekt.

FAÇADES TUNNEL

Wanden	Stukadoorwerk niet vlak. Schilderwerk slordig. Dilataties niet afgewerkt.
Afdekbanden	Voegwerk zit plaatselijk los of ontbreekt.
Stadswapens	Niet gerepareerd.
Aanrijdbeveiliging	Niet uitgevoerd conform tekening.

TUNNELBUIZEN VOETGANGERS & FIETSEERS

Wanden & plafonds	Tegels inclusief bovenrand niet vlak afgewerkt. Dilataties niet aangepast (lekkage).
Ringen openingen	Lijnlassen lopen niet door (dit geeft later gegarandeerd problemen met de coating en dergelijke). Lasrupsen zichtbaar. Niet goed op elkaar aansluitende delen. Armaturen scheef bevestigd. Speling geen 4 mm.
Koof & armaturen	Armaturen liggen niet op een lijn. Koof niet afgewerkt conform tekening. Sparingen te groot. RVS bakken niet uitgevoerd conform tekening.